

ゴルフVI 1.4TSI コンフォートライン


メーカー名	フォルクスワーゲン	車種名	ゴルフ 1.4TSI コンフォートライン
年式	2009年度モデル (2009年4月発売)	車両型式	ABA-1KCAX
エンジン型式	CAX型 (1.4ℓ)		

車速信号接続位置	メーターユニット裏側	車速信号タイプ	デジタル波形
車速接続可否	可 ※注1,注2		
備考	右ハンドル仕様、7速DSG車		

車速信号接続位置


\*分解手順 (参考)

- ①ステアリングコラムカバーを外します (クリップ6個所止め)。
- ②メーターユニット下側のトルクスネジ (T15) 2本を外します。
- ③メーターユニットを手前に引き出して取り外します。

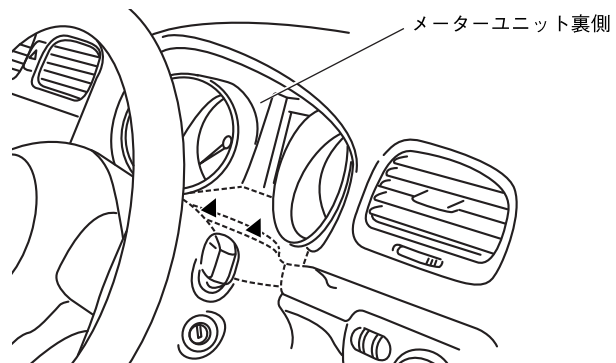


※図内▲印は固定ネジ部を示す。

車速信号コネクター図

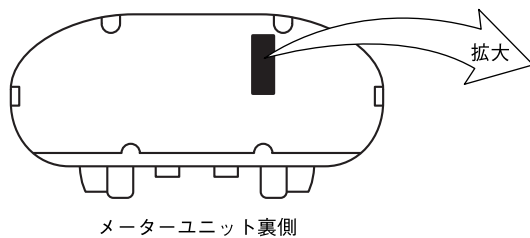

メーターユニット裏側

白色32Pコネクターの上段右から9番目の端子 (No.9)

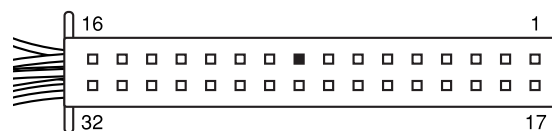

青色カバーから外したメスコネクターを端子側から見た図

車速信号配線色 空端子or白/紫 注: 類似色線 (紫系色) が複数あるため、必ず青色カバーを外して端子位置を確認してください。

※注1: 上図コネクターの接続指示位置は空端子の場合があります。その際はフォルクスワーゲン純正ターミナル付ワイヤリング (部品番号: 000 979 009) を別途購入し、これを使用して配線を引き出す作業が必要になります。

※注2: 車速信号の特性上、低速域 (渋滞時等) では自車位置表示のズレ等が発生する場合があります。

注意

バッテリー端子を再接続した際、メーターにESPや電動パワーステアリングなどの警告マークが表示される場合がありますが、ステアリングを左右に軽く切り、10km/h程度で少し (数メートル~数十メートル) 走行すると消えます。走行しても消えない場合はカーディーラーへお問い合わせください。

注意

誤配線をするると車両にトラブルが発生するおそれがあります。また安全に作業を進めるためにも、必ず先に注意事項 (「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」および「用語解説」) をお読みください。